

**МЕГЕОН**

**21060**



# **ЛЮКСМЕТР**

ИЗМЕРИТЕЛЬ ОСВЕЩЁННОСТИ



**РУКОВОДСТВО ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

V 1.0

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |   |
|---|---|
| СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ.....                        | 2 |
| ВВЕДЕНИЕ, ОСОБЕННОСТИ.....                        | 2 |
| СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....                       | 3 |
| ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....                  | 3 |
| ВНЕШНИЙ ВИД ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.....                | 4 |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....                   | 5 |
| ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ...6 | 6 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....                   | 7 |
| УХОД И ХРАНЕНИЕ.....                              | 7 |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....                        | 8 |
| ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....                     | 8 |
| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....                            | 9 |

## ● СТАНДАРТЫ



## ● СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих функций этого прибора и актуально на момент публикации.

## ● ВВЕДЕНИЕ

**МЕГЕОН 21060** – это современный, компактный, высокочувствительный, простой в использовании многофункциональный прибор с широким диапазоном измерения уровня освещённости. Прибор имеет широкий диапазон измерений. Вместе с измерением освещённости прибор снимает показания температуры окружающей среды. Цифровой люксметр является профессиональным прибором, который может использоваться для измерения интенсивности света, контроля качества, а также для измерения интенсивности света на рабочих местах, в школах, офисах и т. д.

## ● ОСОБЕННОСТИ

- thumb Измерение уровня освещённости и температуры
- thumb Широкий диапазон измерения до 200000 лк.
- thumb Измерение максимальных и минимальных значений
- thumb Режим записи измерений
- thumb Высококонтрастный дисплей с подсветкой
- thumb Индикатор разряда батареи
- thumb Автоматическое выключение

## СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция прибора соответствует всем необходимым требованиям, но по соображениям безопасности для исключения случайного травмирования и повреждения прибора, а также правильного и безопасного его использования соблюдайте следующие правила:

- Защитите прибор от попадания внутрь корпуса влаги, пыли, высокоактивных растворителей, и газов вызывающих коррозию. Поддерживайте поверхности прибора в чистом и сухом виде.
- Если в прибор попала влага или жидкость немедленно выключите прибор, извлеките из него батарейку и обратитесь к дилеру или в сервисный центр.
- Если в приборе образовался конденсат (что может быть вызвано резкой сменой температуры окружающего воздуха) – необходимо не включая прибор, (извлечь батарейку) и после стабилизации температуры, выдержать его без упаковки не менее 3 часов.
- Храните прибор в недоступном для детей месте при температуре не выше +60°C.
  - Используйте только по прямому назначению.
  - Вмешательство в конструкцию и неавторизованный ремонт снимают с производителя гарантийные обязательства.
  - Если прибор имеет неисправность или есть сомнение в его правильном функционировании – обратитесь к дилеру или в сервисный центр.

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После приобретения МЕГЕОН 21060, рекомендуем проверить его, выполнив следующие шаги:

- Проверьте прибор и упаковку на отсутствие механических и других видов повреждений, вызванных транспортировкой.  
Если упаковка повреждена, сохраните её до тех пор, пока прибор и аксессуары не пройдут полную проверку.
- Убедитесь, что корпус прибора не имеет трещин, сколов и вмятин.
- Проверьте комплектацию прибора.
- Если обнаружены дефекты и недостатки, перечисленные выше или комплектация не полная – верните прибор продавцу.
- Пожалуйста, внимательно прочтайте настоящее

руководство перед первым использованием и храните его вместе с прибором для быстрого разрешения возникающих вопросов во время работы


## ● ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 1 Фотодатчик
- 2 Дисплей
- 3 Крышка
- 4 Кнопка выбора режимов «MODE»
- 5 Кнопка включения/активации подсветки
- 6 Кнопка удержания показаний «HOLD/UNIT» и выбора единиц измерения
- 7 Универсальное крепление для штатива
- 8 Крышка батарейного отсека



## ДИСПЛЕЙ

- 1 Индикатор записи
- 2 Индикатор просмотра
- 3 Индикатор удаления
- 4 Индикатор автоворыключения
- 5 Уровень заряда
- 6 Множитель x10,x100,x1000
- 7 Индикация удержания результата
- 8 Значение Max
- 9 Значение Min
- 10 Единица измерения Фут-Кандела
- 11 Значение разницы
- 12 Измеренное значение освещённости
- 13 Единица измерения Люкс
- 14 Единица измерения температуры Цельсий
- 15 Измеренное значение температуры
- 16 Единица измерения Фаренгейт

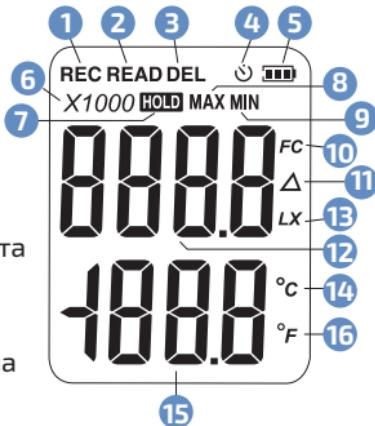

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### • ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ

Откройте крышку батарейного отсека и установите, соблюдая полярность, 3 батареи типа AAA (R06) 1,5 В или аналогичный по размерам и характеристикам аккумулятор. При работе от аккумулятора, возможна некорректная работа индикатора разряда.

### • ВКЛ/ВЫКЛ/ДЕАКТИВАЦИЯ АВТОВЫКЛЮЧЕНИЯ/ ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ ЭКРАНА

Короткое нажатие на кнопку питания: прибор запустится в режиме автоматического выключения с индикатором (часы) в верхней части экрана. Для включения кратковременно нажмите кнопку . Прибор автоматически выключится после 15 мин бездействия.

Для включения прибора без функции автоворыключения нажмите и удерживайте на кнопку питания. На экране появится

сообщение "NO", прибор запустится, но уже с деактивированной функцией автоматического выключения. Индикатор автоматического выключения не будет отображаться на экране до следующего включения прибора.

После включения люксметра коротким нажатием кнопки питания включите или выключите подсветку, подсветка не может управляться в режимах записи данных, считывания и удаления.

- **ИЗМЕРЕНИЯ**

После включения прибор перейдет в режим текущих измерений. При необходимости зафиксируйте полученное значение нажатием кнопки **HOLD**.

**Выбор режимов: дифференциальный  $\Delta$ , максимум MAX, минимум MIN**

**Проведение измерений в режимах «MAX/MIN» происходят с автоматическим удержанием максимального и минимального значений до тех пор пока значение светового излучения не увеличится или не уменьшится.**

Нажмите **MODE** для переключения режимов  $\Delta \rightarrow \text{MAX} \rightarrow \text{MIN}$  нормальный режим измерения.

$\Delta$  значение разницы между предыдущим и последующим измерением

- **MAX:** максимальное значение освещённости с момента включения.
- **MIN:** минимальное значение освещённости с момента включения.

При необходимости зафиксируйте значение нажатием кнопки **HOLD**.

- **УСТАНОВКА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ**

Нажмите и удерживайте и кнопку **HOLD/UNIT** и до тех пор пока не начнут мигать имеющиеся единицы измерения. Далее кратковременными нажатиями выберите выберите необходимую комбинацию (**LX/°C → LX/°F → FC/°C → FC/°F**).

Подтвердите выбор удержанием кнопки **HOLD/UNIT**.

- **РЕЖИМЫ ЗАПИСИ «REC», ПРОСМОТРА «READ» И УДАЛЕНИЯ ДАННЫХ «DEL» РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ**

Нажмите и удерживайте кнопку **MODE** до появления индикации **«REC»**. Для подтверждения выбора нажмите кнопку **HOLD/UNIT**. В режиме **«REC»** запись показаний осуществляется каждые 10 секунд. Далее для перехода в режим просмотра данных **«READ»** во время записи нажмите кнопку **MODE**. При этом запись остановится. Просмотр данных осуществляется последовательным и быстрым нажатием кнопки **HOLD/UNIT**. Память прибора позволяет сохранить до 1000 измерений. В поле измерений температуры будет отображаться порядковый номер измерения. Для перехода в режим удаления данных кратковременно нажмите кнопку **MODE**. Удаление подтвердите кнопкой **HOLD/UNIT**. Когда данных не осталось, на экране отображается **“---”**. Выход из режима **«REC READ DEL»** осуществляется удержанием кнопки **MODE**.

- **РЕЖИМ РУЧНОЙ ЗАПИСИ**

Ручная запись: в режиме автоматической записи кратковременно нажмите кнопку питания, чтобы записать одно измерение, максимальное количество сохранений составляет 67. Чтение записанных вручную данных: в режиме **«READ»** кратковременно нажмите кнопку питания, чтобы прочитать первую запись.

Удалить данные записанные вручную: в нижней части экрана отображается количество записанных данных, которые были сохранены. В режиме **«DEL»** кратковременно нажмите кнопку включения, чтобы данные записанные вручную. Когда данных не осталось, на экране отображается **“---”**.

## СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 3 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

## ОСОБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с действующими требованиями и нормами вашей страны проживания.



## ● ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Описание неисправности                         | Вероятная причина | Устранение                   |
|--|-------------------|------------------------------|
| Прибор не включается                           | Разряжены батареи | Замените батареи             |
|  | Прибор неисправен | Обратитесь в сервисный центр |
| Точность измерений не соответствует заявленной | Разряжены батареи | Замените батареи             |
|  | Прибор неисправен | Обратитесь в сервисный центр |
| Уменьшились углы обзора ЖК-дисплея.            | Разряжены батареи | Замените батареи             |

## ● ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                           | Значение  |
|------------------------------------|---|
| Диапазон измерений, лк (Lux)       | x1: 0 ... 199,9   |
|                                    | x10: 200 ... 1999,9   |
|                                    | x100: 2000 ... 19999,9  |
|                                    | x1000: 20000 ... 200 000  |
| Погрешность, лк (Lux)              | ±3 от измеренного значения (ниже 10000 Lux)   |
|                                    | ±4% от измеренного значения (выше 10000 Lux)  |
| Диапазон измерения температуры     | 9,9 ... 49,9 °C   |
| Погрешность измерения температуры  | ±1,0 °C   |
| Время обновления                   | 2 раза/с  |
| Единицы измерения                  | Lux/°C, Lux/°F, FC/°C, FC/°F  |
| Память                             | Автоматический режим записи: 1000 записей   |
|                                    | Ручной режим записи: 67 записей   |
| Цветовая температура калибровки    | 2850K   |
| Питание                            | Батарея 1,5 тип AAA -3 шт.  |
| Условия эксплуатации               | Температура: 0 ... 40°C<br>Относительная влажность: 10...90%                              |
| Условия хранения и транспортировки | Температура: -10...60°C<br>Относительная влажность: не более 90% без выпадения конденсата |
| Размеры изделия                    | 195x56x36мм   |
| Вес изделия                        | 150г сбатарейками   |

## ТАБЛИЦА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

| Используемые единицы | Национальная единица |
|----------------------|----------------------|
| 1 Lux                | 1 лк                 |
| 1 FC                 | 10,76 лк             |

## УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь корпуса, мест с высокой концентрацией химических веществ в воздухе. Не подвергайте прибор воздействию высоких температур ( $\geq 60^{\circ}\text{C}$ ), влажности ( $\geq 80\%$ ) и прямых солнечных лучей. Не протирайте прибор высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными предметами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники. Когда прибор влажный, высушите его перед хранением. Для чистки корпуса прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань, не используйте жёсткие и абразивные предметы.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Если на дисплее ничего не появляется после замены батареек и включения питания, проверьте правильно ли они установлена. Откройте крышку батарейного отсека и проверьте - символы «+» и «-» на батарейках, должны соответствовать символам «+» - «-» в отсеке.

Если на дисплее отображается значок недостаточного заряда, во избежание неточных измерений, следует заменить батарейки.

Данные, используемые в инструкции по эксплуатации, предназначены только для удобства пользователя, чтобы понять, как будет отображаться информация. Во время измерений будут получены конкретные данные измерений!

Когда прибор не используется долгое время, удалите из него батарейки, чтобы избежать утечки электролита из них, коррозии контактов в батарейном отсеке и повреждения прибора, кроме этого не следует оставлять в приборе разряженные батарейки даже на несколько дней.



ВНУТРИ ПРИБОРА  
НЕТ ЧАСТЕЙ ДЛЯ  
ОБСЛУЖИВАНИЯ  
КОНЕЧНЫМ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

## ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующую информацию:

- 1** Контактная информация;
- 2** Описание неисправности;
- 3** Модель;
- 4** Серийный номер (при наличии);
- 5** Документ, подтверждающий покупку (копия);
- 6** Информацию о месте приобретения;
- 7** Полнотью заполненный гарантийный талон.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1** Люксметр МЕГЕОН 21060 - 1 шт.
- 2** Крышка - 1 шт.
- 3** Батарея 1,5 тип AAA - 3 шт.
- 4** Руководство по эксплуатации - 1 экз.
- 5** Гарантийный талон - 1 экз.

